



Gebrauchtwagendokumentation

Protokollnummer: 42047545
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 14.10.2025
Sachverständiger: Georg Niederberger
Besichtigung durch: Georg Niederberger

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Skoda OCTAVIA		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	TMBJR7NX2MY165080
Erstzulassung	06.08.2021	Laufleistung (abgelesen)	32.960 km
HSN/TSN	8004 / AVQ 00019	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grün Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	25.800 km
Letzte Wartung	05/2025 bei 28.669 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.920 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	3/3	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R18 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm	i.O.
2	225/45 R18 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2029



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach (Harzflecken) - Lackmangel
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - Funktion / Zulässigkeit
3	Fahrzeugdach	Dachholm rechts (Harzflecken) - Lackmangel
4	Motorhaube	Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt
8	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer
9	Tür vorn links	Tür (Türkante) - Kratzer
10	Tür vorn rechts	Tür (Harzflecken) - Lackmangel
11	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg Niederberger', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

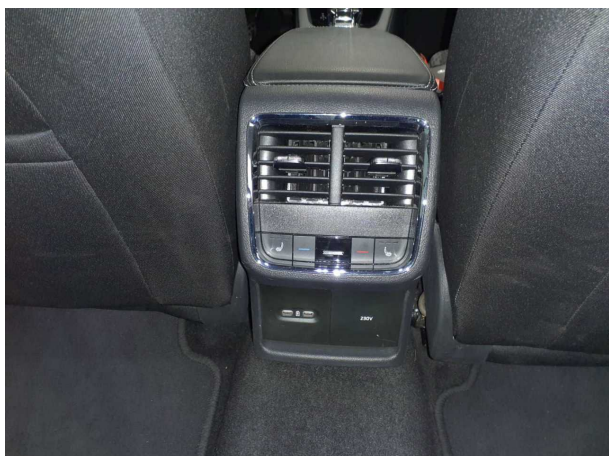


Abbildung 9: Innenraum

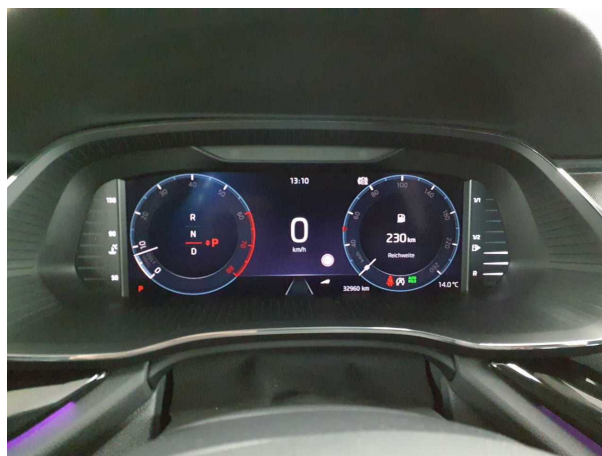


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum

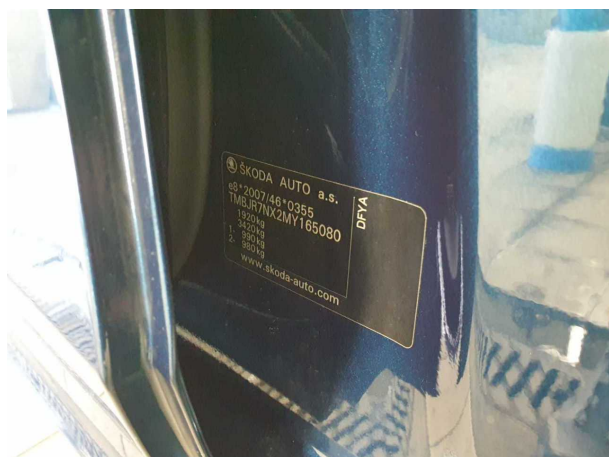


Abbildung 17: FIN

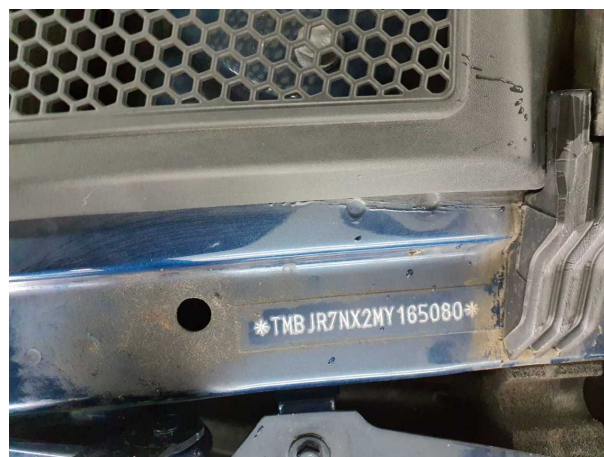


Abbildung 18: FIN


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim


Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigungsfotos

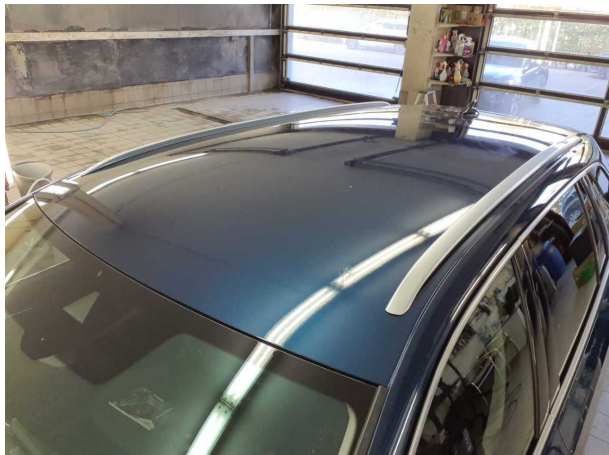

Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel

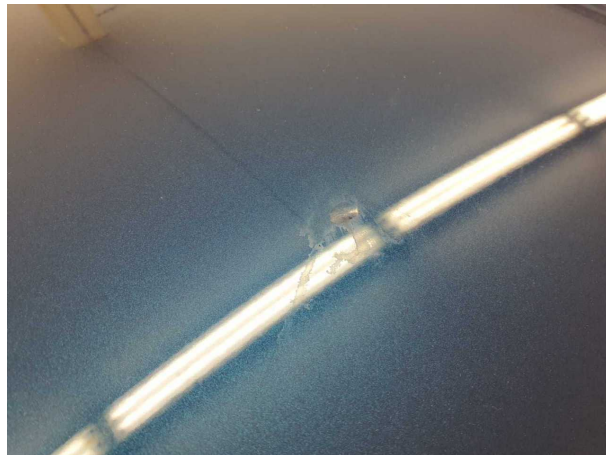

Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel




Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Funktion / Zulässigkeit



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Funktion / Zulässigkeit

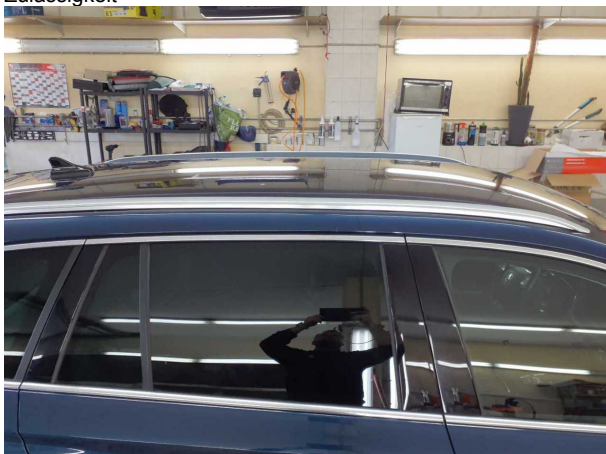

Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Harzflecken) - Lackmangel


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim




Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel

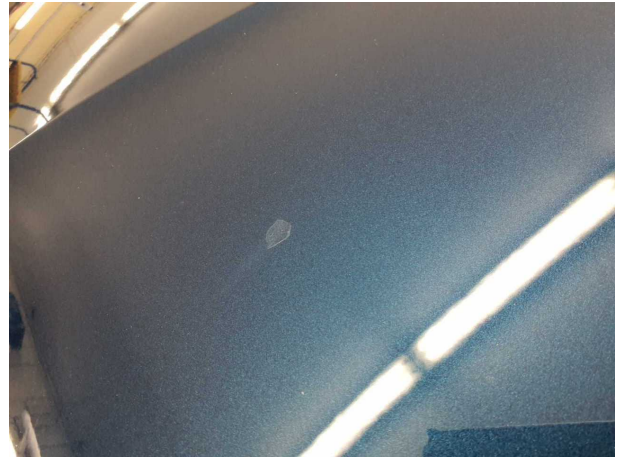


Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel




Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel

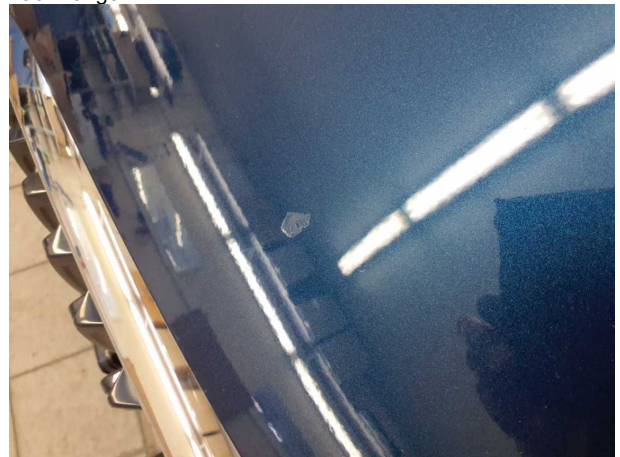

Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel

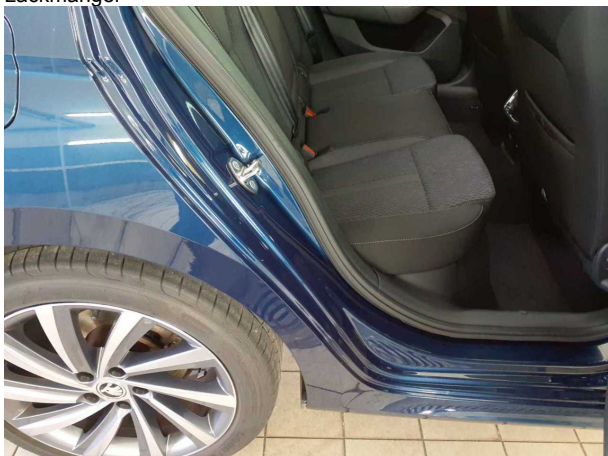

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer

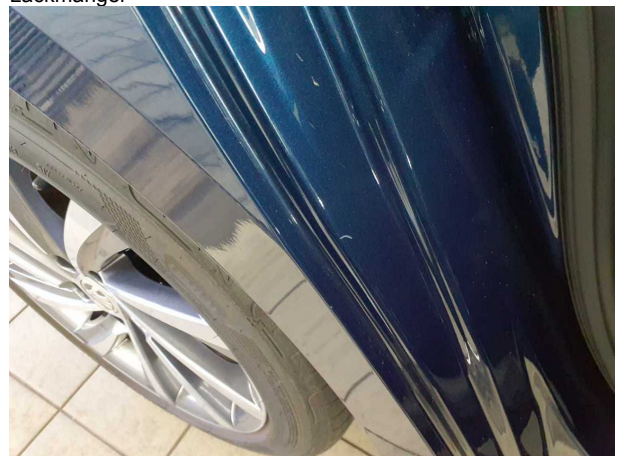

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer

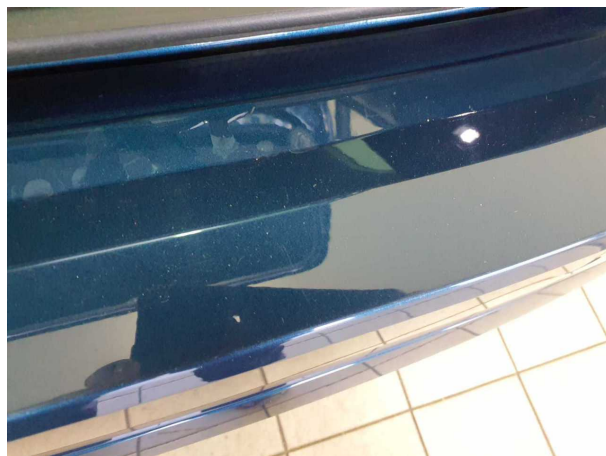

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer

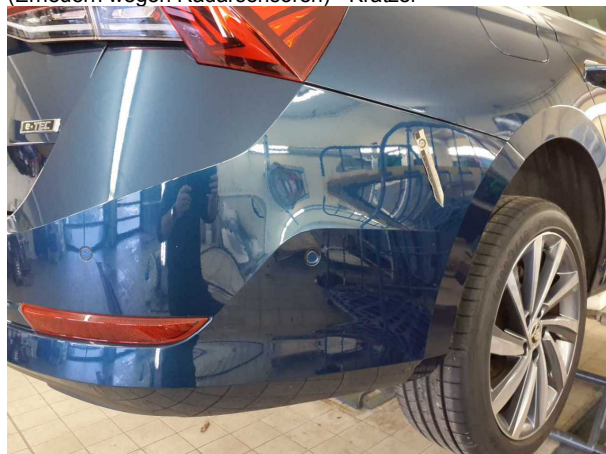

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer

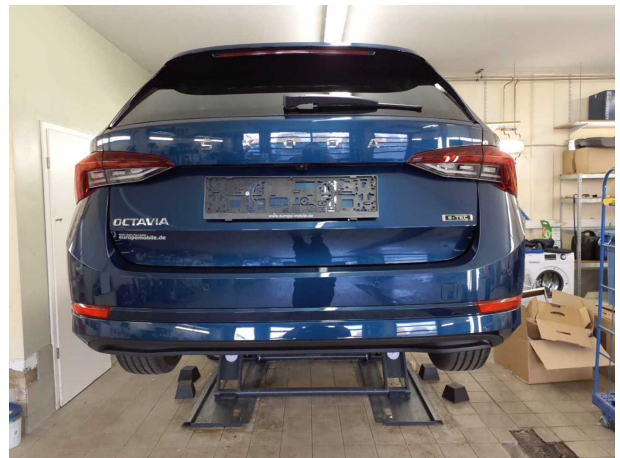

Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Erneuern wegen Radarsensoren) - Kratzer



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt




Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

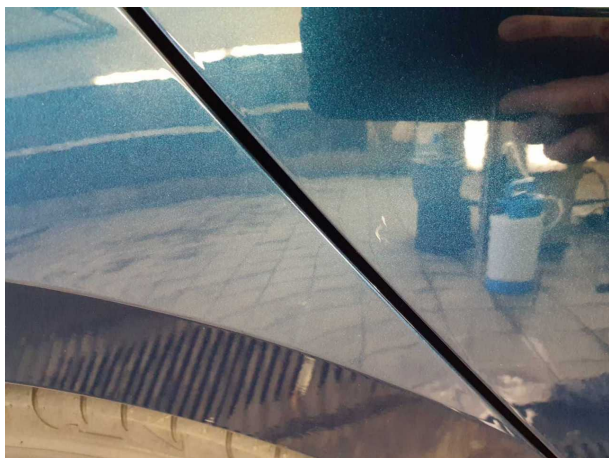

Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer




Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür (Türkante) - Kratzer



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür (Türkante) - Kratzer



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür (Türkante) - Kratzer

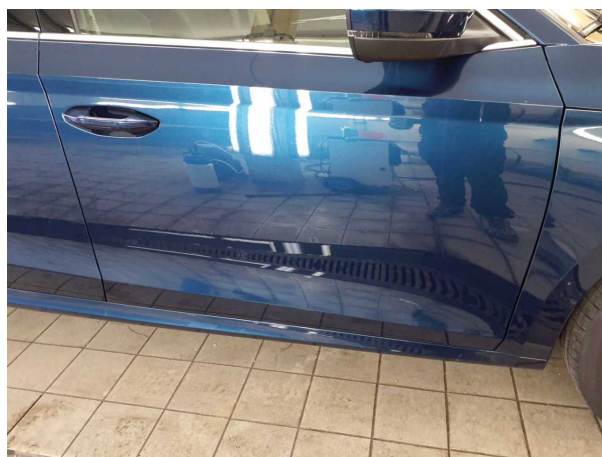


Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Harzflecken) - Lackmangel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

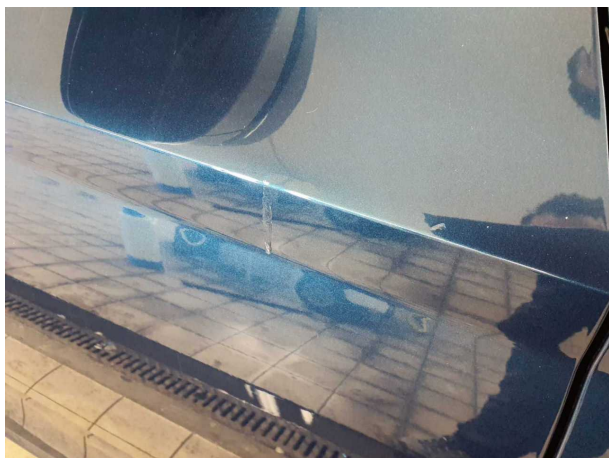

Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Checkliste

Vorhanden	Name
☒	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
☐	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
☒	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
☒	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
☒	Einparkhilfesystem Funktion
☒	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
☐	Fehlerspeicherauslese
☒	Fensterheber funktionsfähig
☒	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
☒	Heizung/Klima funktionsfähig
☐	Hochvoltssystem-(Sichtprüfung)-Zustand
☒	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
☒	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
☒	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
☒	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Ladekabel-(Sichtprüfung)-Zustand
☐	Lenkradheizung-Funktion
☒	Lichtanlage funktionsfähig
☒	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
☒	Motor startet eigenständig
☒	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
☐	Schiebedach-/Verdeck-funktionsfähig
☐	Sitzbelüftung-Funktion
☐	Sitzheizung-Funktion
☒	Sitzverstellung el./man. Funktion
☒	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
☒	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild