



Protokollnummer: 39794227
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 15.05.2025
Sachverständiger: David Müller
Besichtigung durch: David Müller

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volkswagen T-ROC		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	WVGZZA1ZMV068340
Erstzulassung	24.02.2021	Laufleistung (abgelesen)	59.591 km
HSN/TSN	0603 / CED 00150	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	02/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	25.300 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.870 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 92W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Falken	6mm / 6mm	i.O.
2	215/50 R18 92W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Falken	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Stahl	Hankook	5mm / 5mm	i.O.
2	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Stahl	Hankook	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Lackmangel - aufbereiten
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S1)
3	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Tür vorn rechts	Tür - Lackmangel - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (David Müller)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum

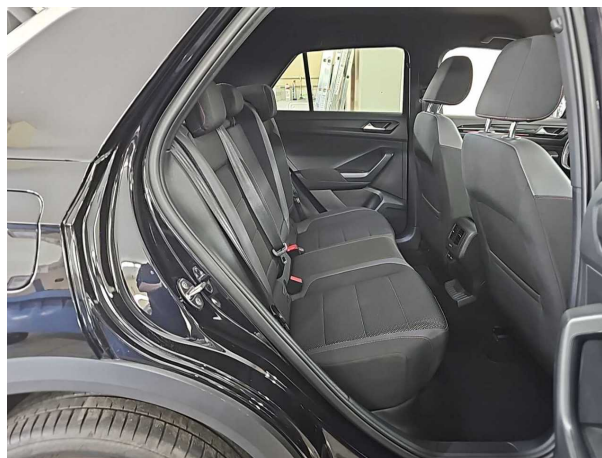


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

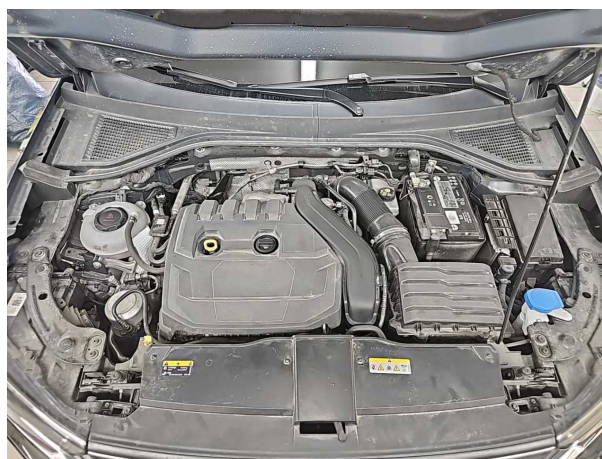


Abbildung 12: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: FIN


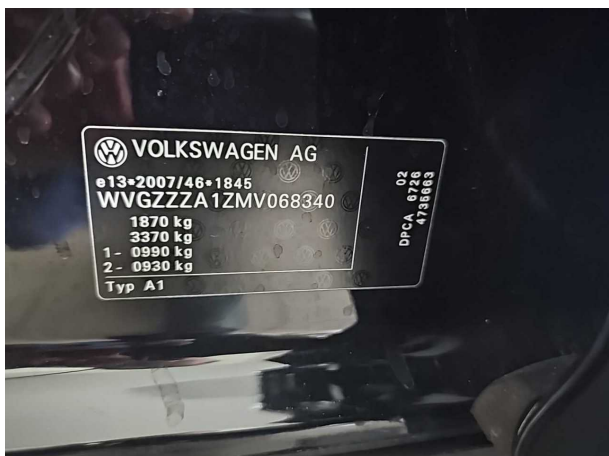


Abbildung 15: FIN


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - aufbereiten

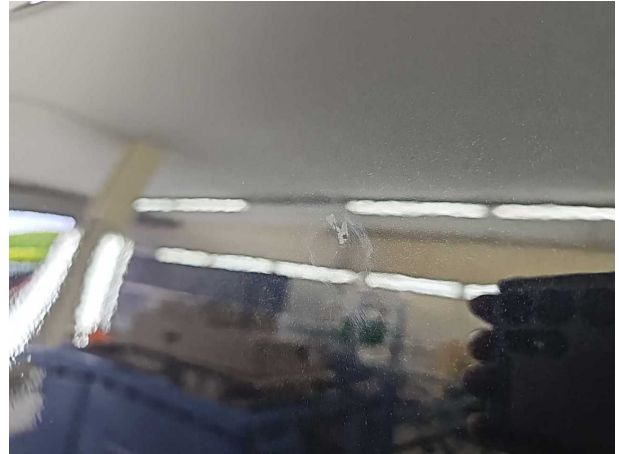

Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - aufbereiten

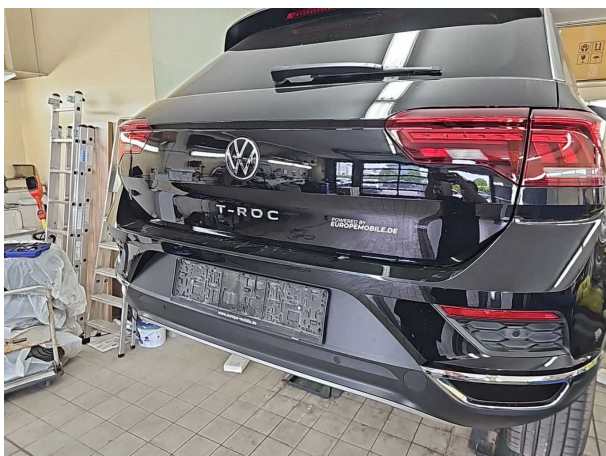

Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S1)

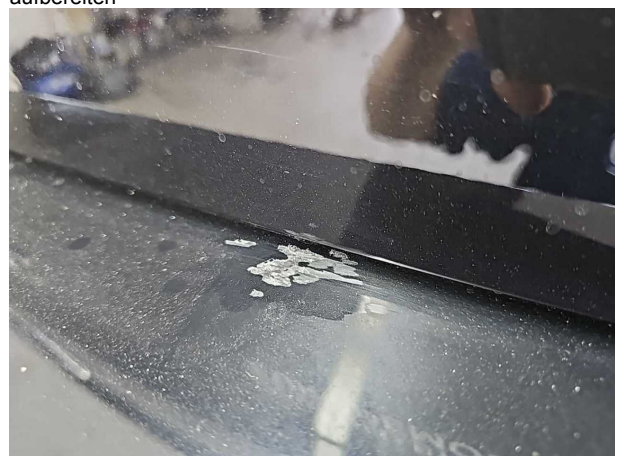

Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S1)



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim




Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

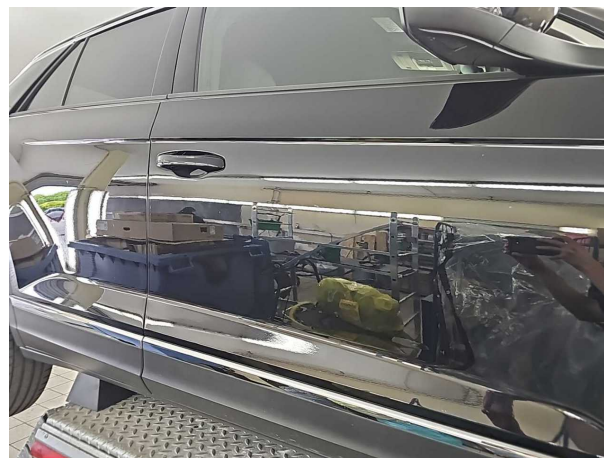

Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - lackieren

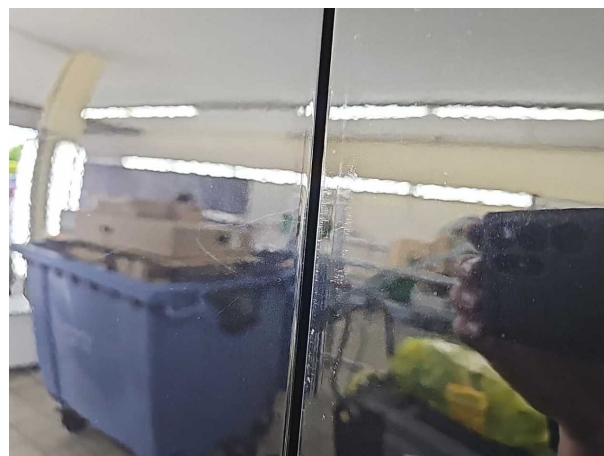

Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Checkliste

Vorhanden	Name
☒	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
☐	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
☒	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
☒	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
☒	Einparkhilfesystem Funktion
☒	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
☐	Fehlerspeicherauslese
☒	Fensterheber funktionsfähig
☒	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
☒	Heizung/Klima funktionsfähig
☐	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
☒	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
☒	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
☒	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
☒	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
☐	Lenkradheizung Funktion
☒	Lichtanlage funktionsfähig
☒	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
☒	Motor startet eigenständig
☒	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
☐	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
☐	Sitzbelüftung Funktion
☐	Sitzheizung Funktion
☒	Sitzverstellung el./man. Funktion
☒	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
☒	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild