



Protokollnummer: 41586135
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 18.09.2025
Sachverständiger: Georg Niederberger
Besichtigung durch: Georg Niederberger

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volkswagen TIGUAN		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZMW060655
Erstzulassung	25.05.2021	Laufleistung (abgelesen)	70.783 km
HSN/TSN	0603 / CIR 15454	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	02/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	18.200 km
Letzte Wartung		Polsterart	Alcantara/Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.110 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	7mm / 7mm	i.O.
2	235/50 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	145/85 R18 103M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	4	

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Batterien) - leer -
2	Rad/Reifen	Reifen hinten links (Nagel eingefahren) - beschädigt
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum

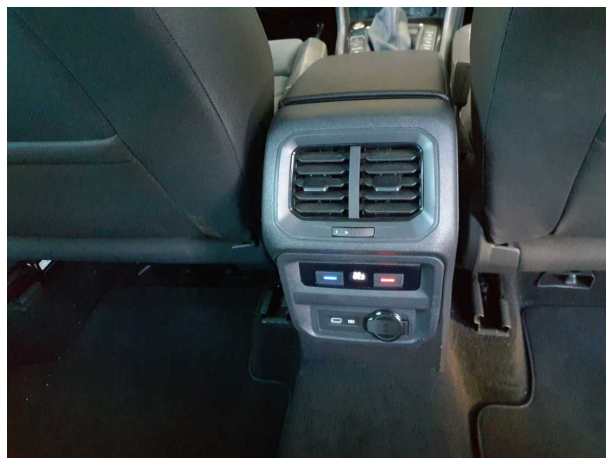


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

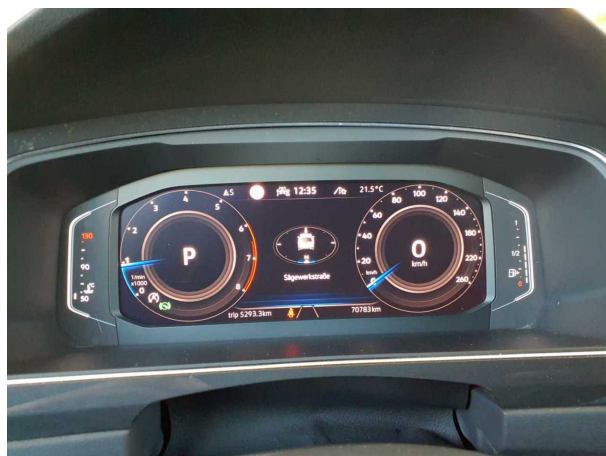


Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument

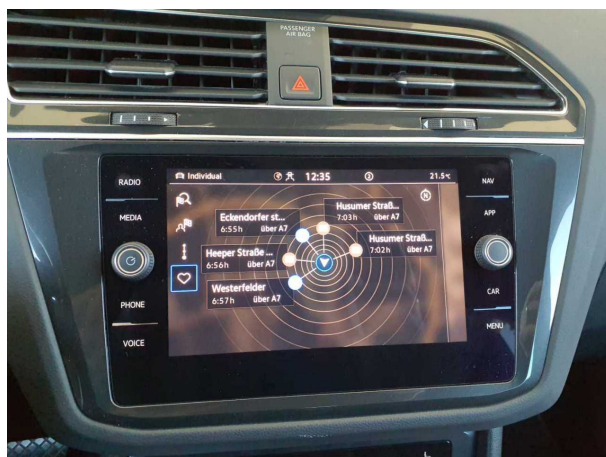


Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten links (Nagel eingefahre...
- beschädigt



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen hinten links (Nagel eingefahren) - beschädigt



Checkliste

Vorhanden	Name
☒	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
☐	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
☒	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
☒	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
☒	Einparkhilfesystem Funktion
☒	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
☐	Fehlerspeicherauslese
☒	Fensterheber funktionsfähig
☒	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
☒	Heizung/Klima funktionsfähig
☐	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
☒	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
☒	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
☒	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
☒	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
☐	Lenkradheizung-Funktion
☒	Lichtanlage funktionsfähig
☒	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
☒	Motor startet eigenständig
☒	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
☐	Schiebedach-/Verdeck-funktionsfähig
☐	Sitzbelüftung-Funktion
☒	Sitzheizung Funktion
☒	Sitzverstellung el./man. Funktion
☒	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
☒	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild