



Protokollnummer: 37927649
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 13.01.2025
Sachverständiger: Georg Niederberger
Besichtigung durch: Georg Niederberger

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Ford Focus		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	WF0NXXGCHNMG58311
Erstzulassung	06.10.2021	Laufleistung (abgelesen)	25.730 km
HSN/TSN	8566 / BUD 00095	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 3
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell / 6
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	114 kW / 999 ccm	Nächste HU	12/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstän...	Restlauf bis Service	51 %
Letzte Wartung	01/2024 bei 16.965 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.890 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R17 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	215/50 R17 95V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2025



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach (Harzflecken) - Lackmangel
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - Kratzer
3	Motor	Motor (Dämmatte Motorraum) - Marderschaden
4	Motorhaube	Motorhaube (Harzflecken) - Lackmangel
5	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden
7	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1 Wartung nicht durchgeführt) - fehlt
9	Tür vorn links	Tür - Kratzer
10	Tür vorn rechts	Tür (Lackkante) - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Summe (netto)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbilanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg Niederberger'.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wieserling 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: FIN




Abbildung 15: FIN



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel

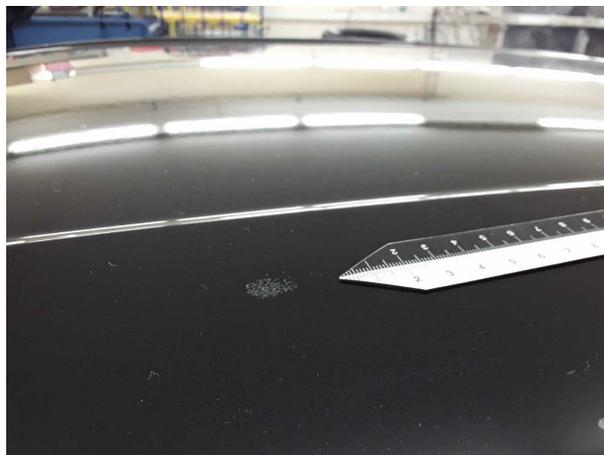

Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach (Harzflecken) - Lackmangel



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer




Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer




Beschädigung #3: Motor: Motor (Dämmatte Motorraum) - Marderschaden



Beschädigung #3: Motor: Motor (Dämmatte Motorraum) -
Marderschaden

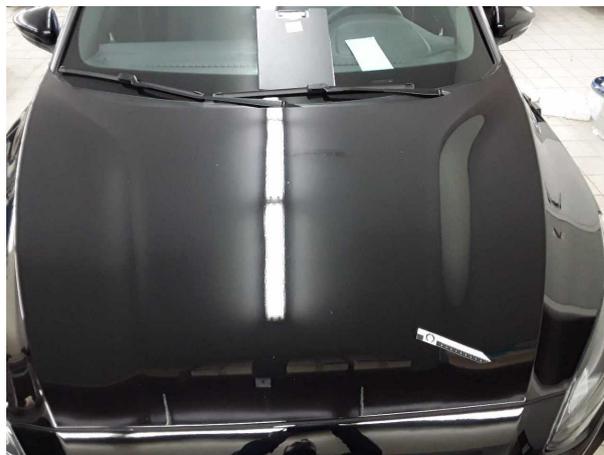

Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) -
Lackmangel

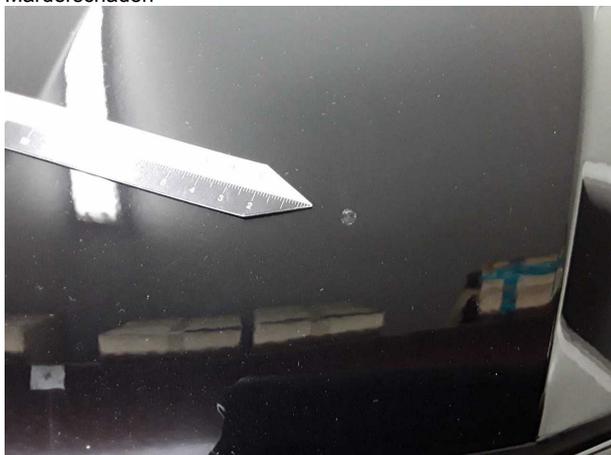

Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) -
Lackmangel



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube (Harzflecken) -
Lackmangel



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden




Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle /
Lackschaden


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

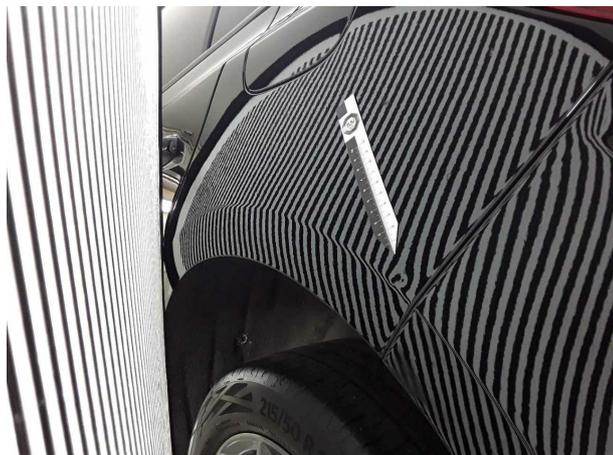

Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden

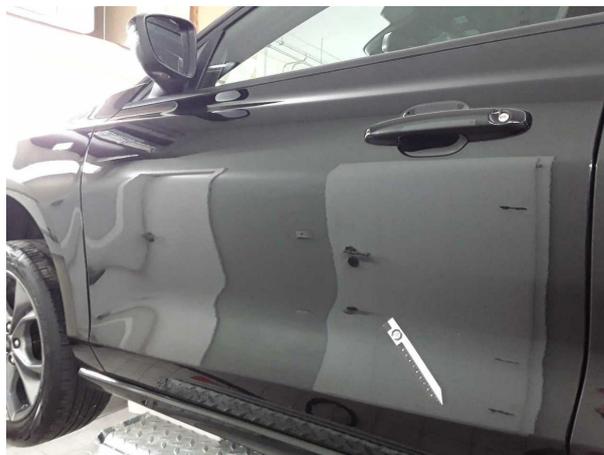

Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Kratzer



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Kratzer



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Lackkante) - Kratzer



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür (Lackkante) - Kratzer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Wiesenring 2
 04159 Leipzig

Besichtigungsort
 Europemobile Retail GmbH
 Sägewerkstraße 5
 83416 Saaldorf-Surheim


Empfänger
 Saaldorf-Surheim
 Europemobile Retail GmbH
 Sägewerkstraße 5
 83416 Saaldorf-Surheim




Vorschadenfotos



Vorschaden 1: Front

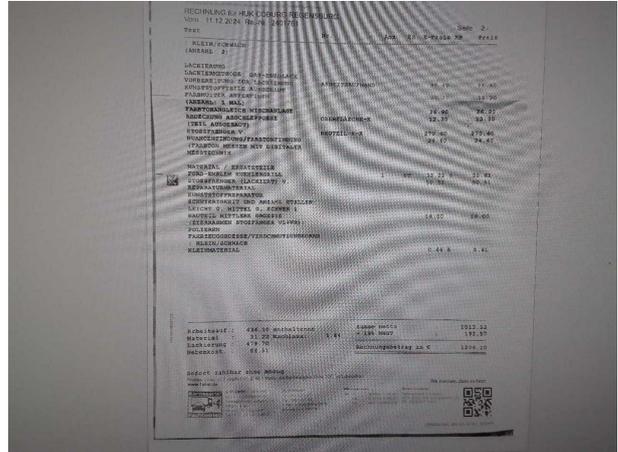

Vorschaden 1: Front

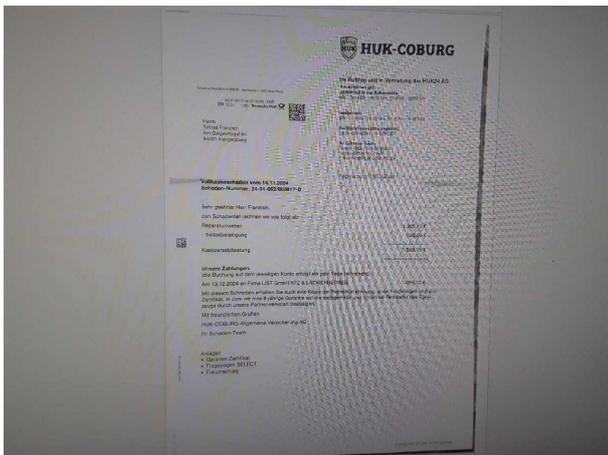

Vorschaden 1: Front



Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach-/Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild