



Protokollnummer: 42481980
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 13.11.2025
Sachverständiger: David Vogel
Besichtigung durch: David Vogel

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Seat ATECA		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	VSSZZZ5FZN6535716
Erstzulassung	10.11.2022	Laufleistung (abgelesen)	65.818 km
HSN/TSN	7593 / AOB 00273	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	11/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	29.200 km
Letzte Wartung	11/2025 bei 64.967 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.930 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	235/40 R19 96Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	2	



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
3	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft
8	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden
9	Seitenwand links	Seitenwand (2 Dellen) - Delle(n)
10	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n)
12	Sitz hinten	Sitzbezug
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn links - Kratzer
15	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
16	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, reading 'David Vogel'.

Unterschrift Sachverständiger (David Vogel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

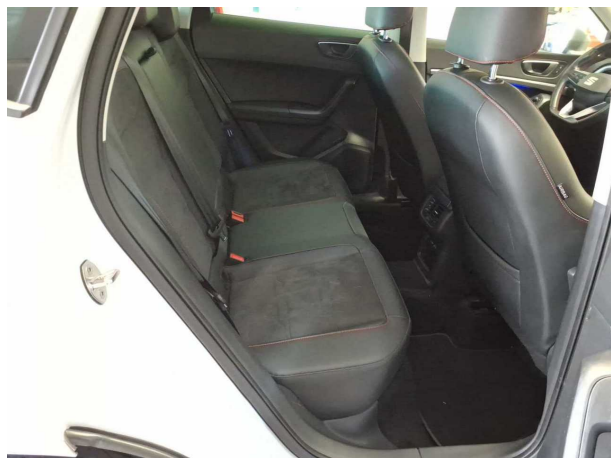


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Motorraum



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

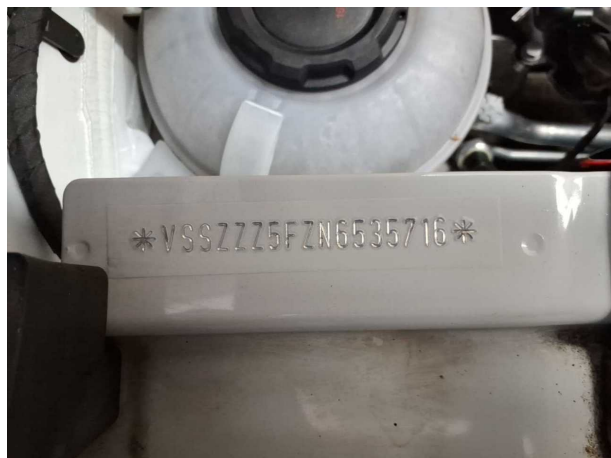


Abbildung 19: FIN

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n)

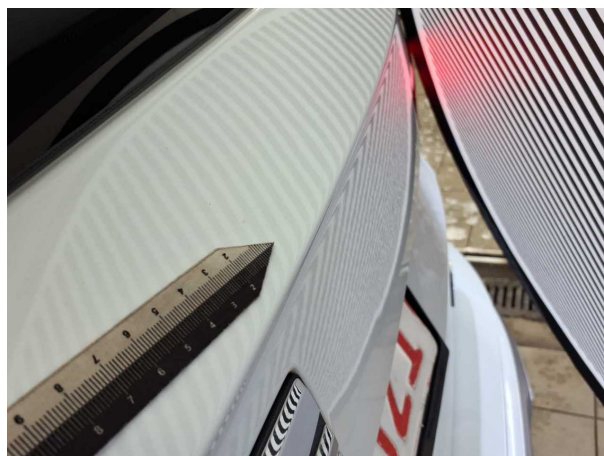

Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n)



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft

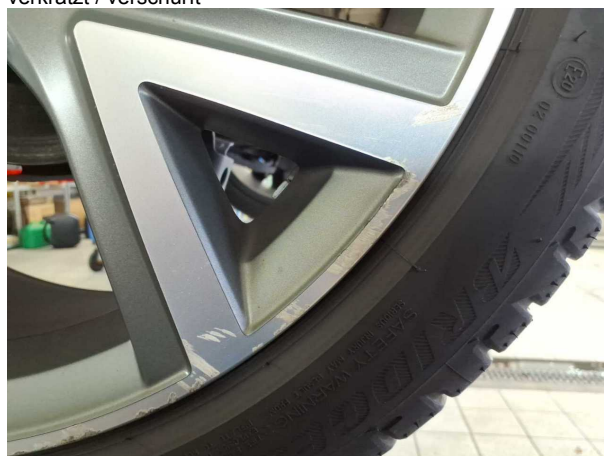

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft

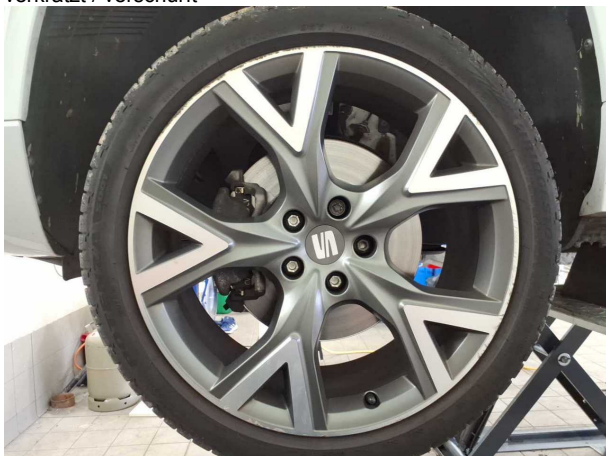

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt...
verschürft



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
verkratzt / verschürft



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt...
verschürft



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden



Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden




Beschädigung #8: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim


Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

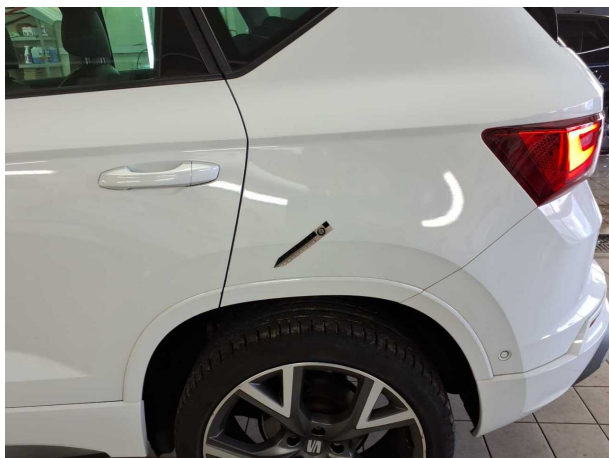


Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand (2 Dellen) - Delle(n)

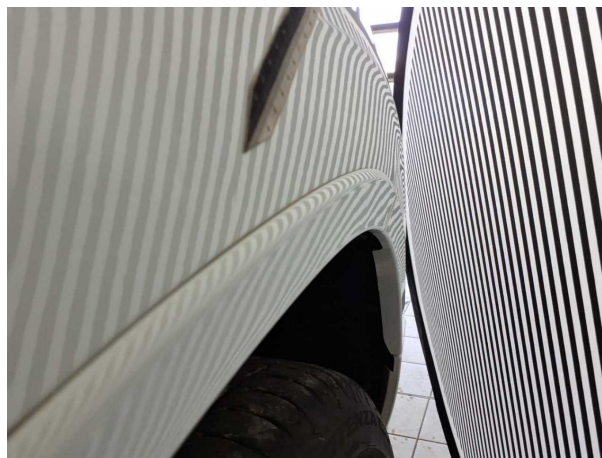

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand (2 Dellen) - Delle(n)

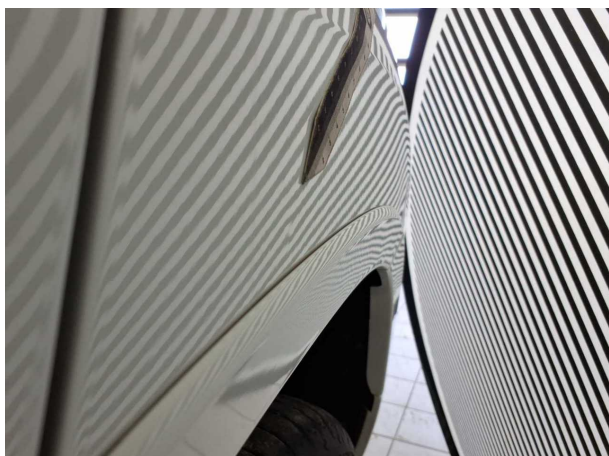

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand (2 Dellen) - Delle(n)

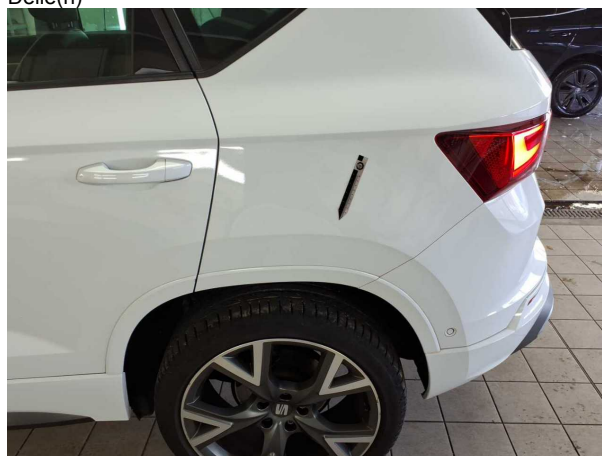

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand (2 Dellen) - Delle(n)



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand (2 Dellen) - Delle(n)



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden

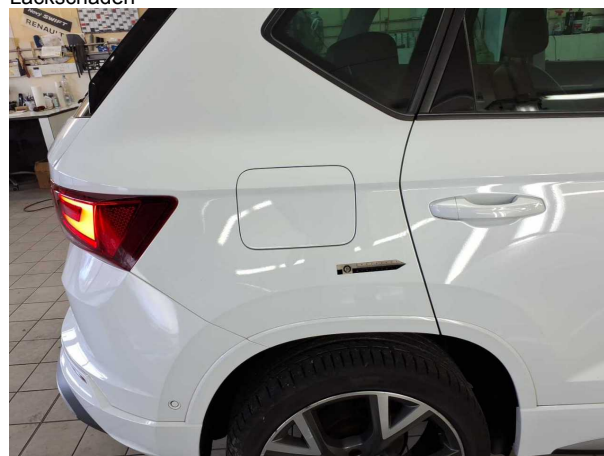

Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)

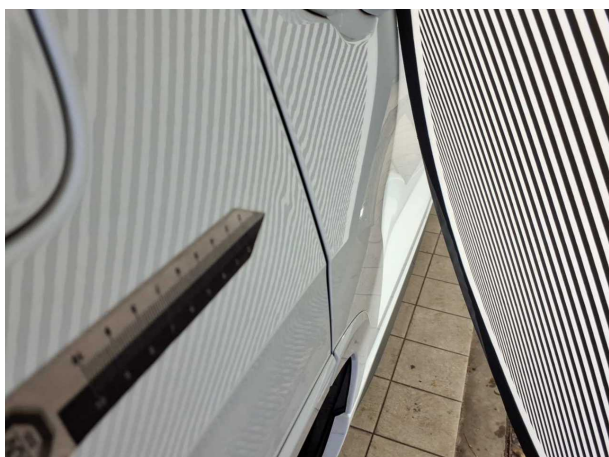

Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)



Beschädigung #12: Sitz hinten: Sitzbezug

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #12: Sitz hinten: Sitzbezug



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Kratzer



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Kratzer



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Kratzer



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Kratzer



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Checkliste

Vorhanden	Name
☒	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
☐	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
☒	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
☒	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
☐	Einparkhilfesystem-Funktion
☒	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
☐	Fehlerspeicherauslese
☒	Fensterheber funktionsfähig
☒	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
☒	Heizung/Klima funktionfähig
☐	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
☐	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
☒	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
☒	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
☐	Lenkradheizung-Funktion
☒	Lichtanlage funktionsfähig
☒	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
☒	Motor startet eigenständig
☐	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
☐	Schiebedach-/Verdeck-funktionsfähig
☐	Sitzbelüftung-Funktion
☒	Sitzheizung Funktion
☒	Sitzverstellung el./man. Funktion
☒	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
☐	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild